

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA K1 leichte KF
Auflager zu kurz, Schifter
Reparatur prüfen



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur an BTA 47



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 46/45



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz
BTA 44 – 41

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 34 – 39
(Foto 35 – 37)



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 32 – 33 neu aus alter
Sanierung



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 31 – 29



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 27 – 28

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

sichtbare Entwässerungsanlage



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Putz an Aw zur Lasche feucht
und Salzablagerung sichtbar
Auflagerbereiche der Laschen
prüfen



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 21 – 23



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 20 – 15
(Foto: 15 – 16)

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 14 nur Lasche unter
Ausgang zum Dachbereich
vorhanden



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur mit Füllholz und
Salzablagerung unter
Dachausstieg



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Reparatur mit Blattanschluss
an BTA 4



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 1/2 Laschen neu

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Allgemeine Ansicht
Konstruktiver Aufbau Aw



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Allgemeine Ansicht
Konstruktiver Aufbau Aw



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Allgemeine Ansicht
Konstruktiver Aufbau Aw



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Allgemeine Ansicht
Konstruktiver Aufbau
Mittelfette mit
Ständerkonstruktion

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Allgemeine Ansicht
Konstruktiver Aufbau zum
First



Südlicher Corps de Logis
Südseite
Putzabplatzung an BTA 80 – 81



Südlicher Corps de Logis
Südseite
BTA 77 Spa kernfaul
Gesundschnitt und ergänzen
0,60m



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Reparatur ohne Füllholz an
BTA 81

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Reparatur mit Blattverbindung
an BTA 82



Südlicher Corps de Logis
S/O

Reparatur Anlaschung statisch
prüfen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Putzabplatzung mit Salzrasen
an BTA 87 – 91, durch liegende
Kupferrinne, Dichtigkeit fraglich



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Fußpunkt prüfen, leichte
Salzausbildung, Reparatur
mehrteilig - prüfen

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Reparatur ohne Füllholz mit
Lasche an BTA 92
BTA 91 neu



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 95/96 Sparren unter
Dachausstieg neu



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Reparatur mit Blatt und Lasche
an BTA 97 – prüfen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Putzabplatzung und
Durchfeuchtung durch
Undichtigkeit an liegender
Rinne

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 100 Auflager von
Reparatur optisch sehr gering



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 101 – 102 Reparatur ohne
Füllholz

Salzrasen an Aw sichtbar



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 103 – 107 Reparatur ohne
Füllholz



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 110 – 114 Reparatur ohne
Füllholz

(Foto: BTA 112)

Salzrasen an Aw sichtbar

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 115 – 117 Spa und
Wechsel - Anschluss prüfen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 122 Reparatur ohne
Füllholz – ohne Auflager zur
Aw



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 124 Reparatur mit
Füllstück, Fußpunkt kernfaul
Rs oder kompletter Rückbau zu
empfehlen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

An Reparaturen mit Füllstück
stellenweise Papplage
Hier bei 125

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Hinterer Durchgang beginnt
von BTA 126 – 148
mit sichtbaren Db und innen
stehender
Fachwerk/Bundwand



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Bsp. Reparatur ohne Füllstück



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Bsp. Reparatur nur Lasche



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 394 Deckenplatten teils
versottet – abnehmen und
Unterkonstruktion prüfen

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 395 Deckenplatten
abnehmen und
Unterkonstruktion prüfen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 396 Deckenplatten
abnehmen und
Unterkonstruktion prüfen



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 398 Allgemeine Ansicht
Dachtragwerk
Schalung versottet



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 398 Probeöffnung Decke
ohne Befund

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 398
geschädigter Spa an BTA 146



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 398 wie vor



Südlicher Corps de Logis
Ostseite – Einbauräume

Raum 398 allgemeiner Aufbau
der Db



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 420 Dachanschluss +
Decke verdeckt
n.p.

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 421 Dachanschluss +
Decke verdeckt
n.p.



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 422 Dachanschluss +
Decke verdeckt
n.p.



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 419 Dachanschluss +
Deckeverdeckt
Ehem. Toilette – nach prüfen



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 419 Dielung westseitig
stark geschädigt – aufnehmen
Unterkonstruktion prüfen

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Südlicher Corps de Logis
Südseite

Raum 419 Dielung westseitig
stark geschädigt - aufnehmen
und Unterkonstruktion prüfen



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 1 – 3 neu mit Doppellasche



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 4 Spa alter Fs Hbl inaktiv,
Reparatur mit Füllholz



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 5 – 12 Spa alter Fs Hbl
inaktiv, Reparatur mit Füllholz
(Bild: BTA 8/9)

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 17 – 18 Spa alter Fs Hbl
inaktiv, Reparatur mit Füllholz
(Bild: BTA 8/9)



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 19 – 21 unter Dachausstieg
teils neu



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 25 Entwässerungsrrohr in
Aw
Auflager Spa prüfen



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 31 Spa mit Reparatur, Spa
stark Querschnitt geschwächt

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 32 Reparatur ohne
Füllstück



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 32 Reparatur ohne
Füllstück, Spa weiter kernfaul
→ Rs 0,30m



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 38 – 40 Bestandsparren
mit Laschen enden vor Aw



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 41 – 45 Reparatur ohne
Füllstück

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

K1 ohne Schäden mit neuen
Holzkonstruktionsteilen bis
Mittelpfette



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Ansicht Ausschnitt der
stehenden Stuhlkonstruktion



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Linkes Sattelholz mit Fs Hbl
inaktiv



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Spa liegt auf Wasserstahltank

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 53 – 55 Spa Reparatur
ohne Füllholz



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 56 – 58 in alt Sanierung
neue Bohlen eingebaut



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 59 – 62 wie vor



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 60 – 61 Putz geschädigt

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 95 – 97 in alter Sanierung
neue Bohlen eingebaut



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 99 – 100 alter Bestand
Reparatur mit Füllholz



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Ansicht G1, Schifter 105 – 108



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Anschluss Grat, rechts Sicht auf
Dacheinlauf

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 72 – 74 Spa neu
Kanten zeigen Bastschicht



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 78 geschädigt nach
Sanierungsanschluss, Rs 0, 60



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 80 – 81 Spa Reparatur
ohne Füllholz



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 82 – 83 wie vor

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

sichtbare Entwässerungsanlage



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

alter Fs mit Reparatur ohne
Füllstück



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

alter Spa Bestand an 94



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 95 – 104 starke
Putzabplatzung und
Versalzung,
auf gesamter Länge aus alter
Sanierung neue Sparren

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 102 nur eine Bohle als Spa



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 105 – 108 Rs der Sparren,
ohne Füllstück li. und re.
Laschen



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

nach Rs weiter 0,20m kernfaul
an 107



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Säule an BTA 114 alter Fs Hbl,
inaktiv

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Allgemein Stuhlkonstruktion

weisen Schädigung durch
ehem. Hbl auf – inaktiv

BTA 37 West Stuhlsäule –
Kopfbänder ausgeklinkt



Nördlicher Corps de Logis
Allgemein Stuhlkonstruktion

BTA 38 – 39 Verbindung
Pfettenanschluss prüfen



Nördlicher Corps de Logis
Allgemein Stuhlkonstruktion

BTA 100 Säulenanschluss zum
Spa, Schwächung durch alten
Fs Hbl – inaktiv



Nördlicher Corps de Logis
Allgemein Stuhlkonstruktion

BTA 103 Säulenanschluss zum
Spa, Schwächung durch alten
Fs Hbl – inaktiv

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nördlicher Corps de Logis
Bundwand zu den innen
liegenden Räumen

BTA 107 alter Fs – inaktiv



Nördlicher Corps de Logis
Bundwand zu den innen
liegenden Räumen

BTA 114 alter Fs – inaktiv



Heinrichbau Nordseite

BTA 3 – 5 Auflagerbereich
prüfen



Heinrichbau Nordseite

BTA 6 Spa Reparatur mit
Füllholz

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Nordseite

BTA 1 Stuhlsäule Fußpunkt prüfen



Heinrichbau Nordseite

BTA 5 Stuhlsäule Fußpunkt prüfen



Heinrichbau Nordseite

BTA 7 Spa nach Rs weiter kernfaul – Gesundschnitt und ergänzen 0,30m



Heinrichbau Nordseite

BTA 8 – 13 alte Reparaturen ohne neue Schäden

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Nordseite

BTA 18 Spa nach Rs weiter kernfaul – Gesundheitschnitt und ergänzen 0,30m



Heinrichbau Nordseite

BTA 24 - 23 Versalzungen und Putzabplatzungen lassen auf eine undichte Entwässerungsanlage hindeuten



Heinrichbau Nordseite

BTA 24 Spa nach Rs weiter kernfaul – Gesundheitschnitt und ergänzen 0,20m



Heinrichbau Nordseite

BTA 26 Auflager prüfen

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Nordseite

BTA 18 Spa Reparatur mit und ohne Füllholz + Li. und Re. Laschen



Heinrichbau Nord/Ost

Kehle zwischen BTA 25/75



Heinrichbau Ostseite

hinter Innenräume, gesamte Konstruktion besteht aus neuen Konstruktionsteilen oder Reparaturen



Heinrichbau Südseite

hinter Innenräumen
BTA 16 – 25
neue Holzkonstruktion

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Westseite

hinter Innenräumen
BTA 26 - 57
neue Holzkonstruktion



Heinrichsbau Westseite

wie vor



Heinrichbau Westseite

BTA 42 – G2
alle BTA haben Reparaturen
oder sind neu



Heinrichbau Westseite

BTA 53, Reparatur mit einer
Blattverbindung

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Ostseite

Sicht auf Grat 2 mit neuen Schiftern



Heinrichbau Nordseite

BTA G2 – 61 neue Holzkonstruktion



Heinrichbau Nordseite

Lichtschacht über BTA 62



Heinrichbau Nordseite

BTA 64 EHs am Fußpunkt
Gesundschnitt und ergänzen
0,30m

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Nordseite

BTA 66 EHs am Fußpunkt
Gesundschnitt und ergänzen
0,30m



Heinrichbau Nordseite

vermehrt Hohlräume an den
Sparrenauflagern - prüfen



Heinrichbau Nordseite

Grad 3 mit neuen Schiftern



Heinrichbau Ostseite

BTA 70 – 71 alte Reparaturen

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Heinrichbau Ostseite
BTA 73 – 74 alte Reparaturen



Heinrichbau Ostseite
Kehle N/O mit Reparaturen



Heinrichbau Ostseite
Anschluss zur Kehlbalkenlage
an BTA 73 alter Fs durch Hbl
inaktiv



Heinrichbau Ostseite
Fs Hbl inaktiv an der BTA 71 im
ganzen Verlauf

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Friedrichsflügel

Allgemeiner Aufbau Rundturm



Friedrichsflügel

Allgemeiner Aufbau Rundturm



Friedrichsflügel

Bretterschalung geschädigt
ausbauen und erneuern



Friedrichsflügel

Allgemeiner
Konstruktionsaufbau langes
Flachdach
Begehbarkeit sehr
eingeschränkt

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Friedrichsflügel
Allgemeiner
Konstruktionsaufbau langes
Flachdach
Begehbarkeit sehr
eingeschränkt



Friedrichsflügel
Allgemeiner
Konstruktionsaufbau langes
Flachdach
Begehbarkeit sehr
eingeschränkt



Friedrichsflügel
Allgemeiner
Konstruktionsaufbau langes
Flachdach
Begehbarkeit sehr
eingeschränkt



Friedrichsflügel
Allgemeiner
Konstruktionsaufbau langes
Flachdach
Begehbarkeit sehr
eingeschränkt
Dachbalken mit sichtbar alten
Fs Hbl inaktiv

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Nebenflügel

Allgemeiner
Konstruktionsaufbau – Db
Begehbarkeit eingeschränkt



Nebenflügel

Allgemeiner
Konstruktionsaufbau – Db
Begehbarkeit eingeschränkt



Nebenflügel

Allgemeiner
Konstruktionsaufbau
Begehbarkeit eingeschränkt



Nebenflügel

Allgemeiner
Konstruktionsaufbau

Befundungszeitraum: 14.07 – 15.07.2020



Friedrichsflügel
Allgemeiner
Konstruktionsaufbau Rundturm
aufsteigend



Friedrichsflügel
Außenaufnahme



Friedrichsflügel
Außenaufnahme



Friedrichsflügel
Außenaufnahme