

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 43 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Westseite

43 wie vor Kopfbereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 41 n.p. Auflager fehlt
Dielung bis alter Schnittstelle
öffnen und prüfen



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 35 mit alter
Reparatur, EHs Bereich

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 35 mit alter
Reparatur, EHs Bereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 35 EHs
Bereich – Spante fehlt



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 34 mit alter
Reparatur, EHs Bereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 34 – 33 Schalung zur Aw
hin geschädigt, EHs Bereich

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 33 mit alter
Reparatur, EHs Bereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 34 – 33 Schalung im
unteren Anschluss zur Aw
geschädigt, EHs Bereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 31 mit alter
Reparatur, EHs Bereich



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 30
EHs Bereich, Spante geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 28
EHs Bereich ,Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 26 n.p. Auflager fehlt
Dielung bis alter Schnittstelle
öffnen und prüfen
Schalung im Fehlbereich
geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 25 alte Sanierung
Db zurück geschnitten und
durch Bohle ersetzt



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 24 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 24 mit alter
Reparatur – Kopf weitere
kernfaul



Südlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 20 – 1 n.p.
Bereich durch Mobiliar und
Dielung verdeckt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 86 – Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 86 – 87 Schalung
geschädigt im unteren
Anschluss

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 88 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 96 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 96 Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 103 – 117 Deckenschalung
in gesamter Wute u. Spanten
erneuert

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 119 Spante fehlt –
Schalung geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 120 Spante und Schalung
geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 120 - 121 Schalung
geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 121 Spante und unteres
Schalungsbrett geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 124 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 124 Kopfbereich weiter
geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 125 Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 126 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 130 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 131 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 135 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 136 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 140 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 142 Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 143 Spante geschädigt



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 144 Spante geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 145 mit alter
Reparatur



Südlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 148 Spante geschädigt



**Nördlicher Corps de Logis
Westseite**

Schadbild an BTA 2 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 2 Schalung geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 3 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 5 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 14 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Allgemeiner Deckenaufbau

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 21 Spante geschädigt
großer Würfelbruch –
EHs Verdacht
Mauerwerksanschluss prüfen



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 21 – 22 Schalung
geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

leichte Schädigung (Hk) an BTA
24 mit alter Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Entwässerungsrrohr freilegen
und prüfen

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 25 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 27 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 30 – 31 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 31 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 30 – 31 Schalung
geschädigt, Randbrett
Würfelbruch



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 32 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 33 in alter Sanierung
zurück geschnitten und durch
eine Bohle ersetzt



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 41 Schalung geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 43 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

wie vor



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

Schadbild an BTA 45 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Schadbild an BTA 52 mit alter
Reparatur, liegt unter
Wasserbecken , weiterer
Verlauf n.p.

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 55 Schalung geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Westseite

BTA 61 Schalung geschädigt –
EHs



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Schadbild an BTA 61 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Schadbild an BTA 61 mit alter
Reparatur – Kopfbereich

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

BTA 61 Spante geschädigt – EHs



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Echter Hausschwammbereich
BTA 61 – 62



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Schadbild an BTA 107 – aus
West kommend



Nördlicher Corps de Logis
Nordseite

Db Verlauf wechselt in Ost –
West verlauf

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 113 mit alter
Reparatur – Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 114 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 115 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Ansicht auf BTA 114 – 115

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Gesamter Anschluss zum
Wutenbrett verschuttet –
säubern u. aussaugen



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 76 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Gesamter Anschluss zum
Wutenbrett verschuttet –
säubern u. aussaugen



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 80 Spante geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 80 – 83 Schalung
geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 81 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 113 mit alter
Reparatur – Kopfbereich



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 81 Schalung geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 83 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 83 mit alter
Reparatur - Kopfbereich



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 87 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 88 mit alter
Reparatur – Spante fehlt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 89 – 90 Schalung
geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 90 – 91 Schalung
geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 91 – 92 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 93 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 93 mit alter
Reparatur – Kopfbereich



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 94 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 97 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 98 Spante stark geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 103 – 105 Tonnenschalung
stark geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 104 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 111 – 112 Tonnenschalung
stark geschädigt
EHs Bereich



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

wie vor

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 112 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 113 mit alter Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 114 – 115 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 116 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 116 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

BTA 117 Spante geschädigt



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 118 mit alter
Reparatur



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 119 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Nördlicher Corps de Logis
Ostseite

Schadbild an BTA 120 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 1 n.p. liegt unter
Wassertank



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 2 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 2 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

alle Ichsel Deckenschalung –
Wute stark verschuttet –
säubern und aussaugen



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTa 3 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTa 3 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul



Heinrichsbau
Nordseite

Wasserauffangsituation im
gesamten Dachtragwerk
zeigt Bild wie undicht alles ist

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 3 – 5 Schalung Wute – Aw
geschädigt



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 4 – 5 Wutenanschluss zur
Aw stark verschuttet – säubern
und aussaugen



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 5 Schalung Wute und
Spante geschädigt



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 6 Schalung Wute und
Spante geschädigt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 6 - 7 Schalung der Wute
stark geschädigt



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 8 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 8 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 13 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 13 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 17 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 17
Schalung an Wute geschädigt



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 18 – 29 n.p.
Mobilier beräumen

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

Allgemeine Ansicht
Holzschalung (Tonne) + Wute



Heinrichsbau
Nordseite

Allgemeine Ansicht
Deckenschalung



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 41
Kanten + Us Hk



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 42 wie vor

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Westseite

BTA 46 wirkt stark Querschnitt
geschwächt



Heinrichsbau
Westseite

BTA 47 – 48 Wutenanschlüsse
säubern und aussaugen



Heinrichsbau
Westseite

BTA 49 – 50 Wutenanschlüsse
säubern und aussaugen



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 50 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 50 mit alter
Reparatur – Kopfbereich weiter
kernfaul



Heinrichsbau
Westseite

BTA 51 – 53 EHs in
Mauerwerksfugen



Heinrichsbau
Westseite

BTA 51 am Auflager geschädigt



Heinrichsbau
Westseite

alte Reparatur – Db mit Pappe
ummantelt

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

alter Eingriff – Verbleib prüfen
da alter EHs Bereich



Heinrichsbau
Nordseite

G1 – G2 alter Eingriff und
Bekämpfungsbereich
– Packer sichtbar in Aw



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 61 mit alter
Reparatur – weiterer Verlauf
kernfaul



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 61
Wie vor

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

Schadbild an BTA 63 mit alter
Reparatur , Db weiter kernfaul



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 63 – 67 EHs Bereich
Alte Bekämpfung sichtbar



Heinrichsbau
Nordseite

Myzel EHs Mauerwerk



Heinrichsbau
Nordseite

wie vor

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

Alle Spanten auf der Nordseite
geschädigt u.a. EHs –
Erneuerung planen



Heinrichsbau
Nordseite

Myzel EHs Mauerwerk



Heinrichsbau
Nordseite

Ecke unter G3 EHs – Mycel



Heinrichsbau
Nordseite

wie vor auf der Spante zum Aw
Anschluss

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Nordseite

BTA 67 – Spante geschädigt –
EHs



Heinrichsbau
Nordseite

Oberer Wandbereich EHs
bekämpft
unterer Anschluss Wute nicht



Heinrichsbau
Nordseite

Wandbereich EHs -
unbehandelt



Heinrichsbau
Ostseite

Schadbild an BTA 71 mit alter
Reparatur

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Ostseite

BTA 72 – 73 Allgemeine Ansicht



Heinrichsbau
Ostseite

BTA 74 Ausgleich Holz auf
Stahlträger



Heinrichsbau
Ostseite

EHs am Wandbereich darunter
gehend bis Ichsel Aw



Heinrichsbau
Ostseite

Gewölbeanschluss tark
verschmutzt – säubern und
aussaugen
Alte Reste EHs belasteter
Hölzer

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Westseite

BTA 40 – 37 n. p. durch Dielung
verdeckt



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 36 mit alter
Reparatur



Heinrichsbau
Westseite

Schadbild an BTA 32 mit alter
Reparatur und Db weiter
kernfaul



Heinrichsbau
Westseite

BTA 25 Verlauf unter Wand
komplett geschädigt -
erneuern

Befundungszeitraum: 16.09 – 17.09.2020



Heinrichsbau
Westseite

BTA 25 Verlauf unter Wand
komplett geschädigt -
erneuern



Heinrichsbau
Westseite

BTA 25 Verlauf unter Wand
komplett geschädigt -
erneuern



Heinrichsbau
Ostseite

BTA 13 – 15 ohne
nennenswerte Schädigung



Dachbereich

Kupfereindeckung am
Schornsteinanschluss undicht