






VZ-Montage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf den Seitenstreifen
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „1“
- ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)

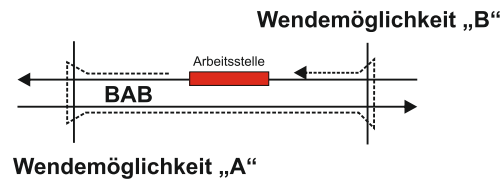

 Z 274-60
Standort „1“
für Vorschilde-
rung
im Seitenstreifen

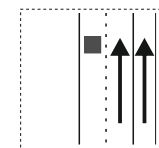


HE1.9LT

AUFBAU




Phase 1 / 10



 Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT



Z 274-60

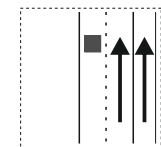  

HE1.9LT



AUFBAU

Phase 2 / 10



-

- ↳ Montage und einschalten Kleiner Blinkpfeil am vorgesehenen Standort „0“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „1“ und Standort „2“,
 - ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „1“ und Standort „2“, dabei VWT am Standort „2“ belassen
 - ↳ Weiterfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

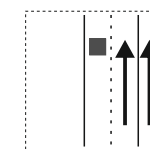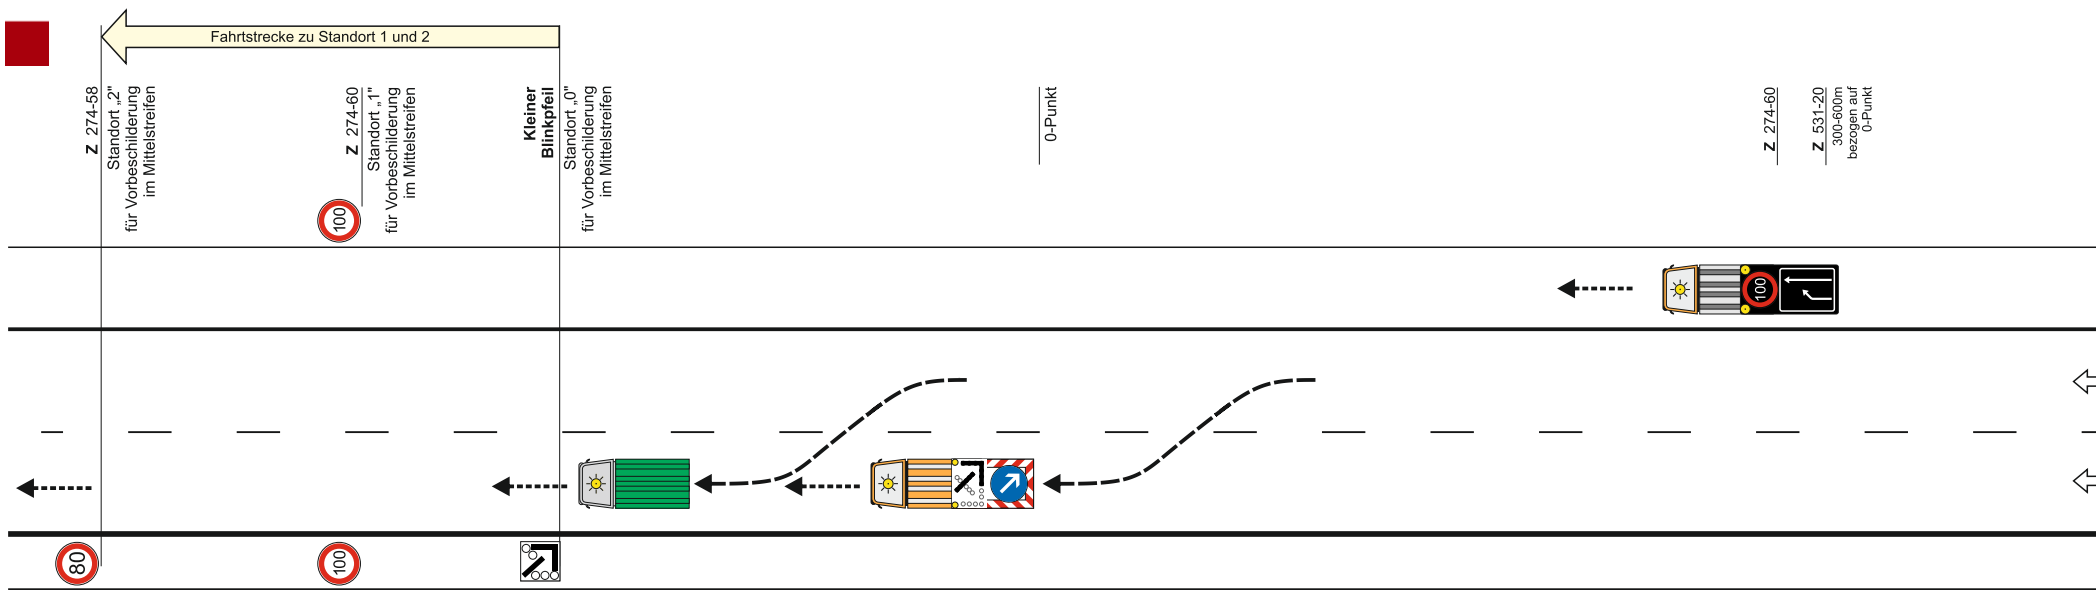

AUFBAU

Phase 3 / 10



Einrichtung der Verschwenkung

↳ Umschalten des Signalbildes der VWT für Verschwenkung



0-Punkt


 
Verschwenkungstafel

Z 274-58

Z 511-26
400-500m
bezogen auf
0-Punkt

Z 274-60
600-1000m
bezogen auf
0-Punkt

Kleiner
Blinkpfeil
1000-1400m
bezogen auf
0-Punkt

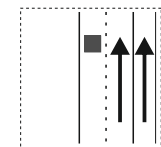

HE1.9LT

AUFBAU

Phase 4 / 10



- Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches
- ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
 - ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

0-Punkt


 
Verschwenkungsstafel

Z 274-58

Z 511-26
400-500m
bezogen auf
0-Punkt

Z 274-60
600-1000m
bezogen auf
0-Punkt

Kleiner
Blinkpfeil
1000-1400m
bezogen auf
0-Punkt

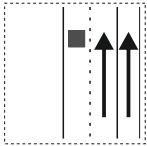

HE1.9LT

ARBEITSSTELLE



Phase 5 / 10



-

- ↳ VWT außer Betrieb setzen

- ↳ Ausfahren der VWT bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)

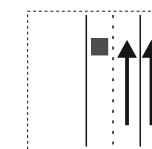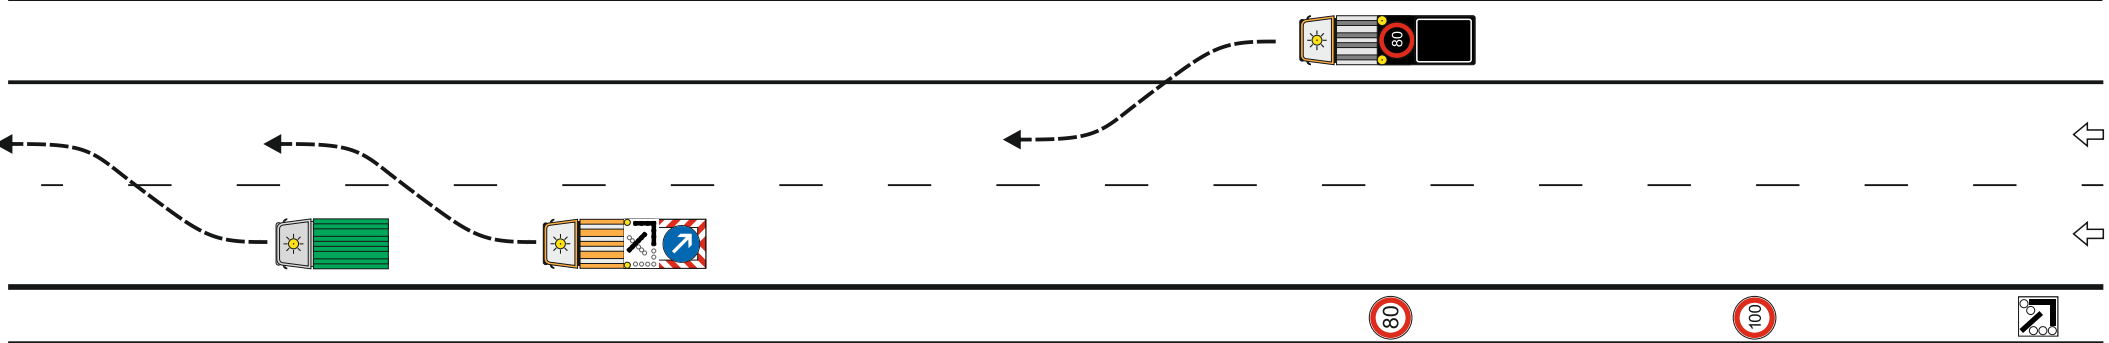

ABBAU

Phase 6 / 10



Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT


 


Z 274-58

Z 274-60

Kleiner
Blinkpfeil

Z 274-60

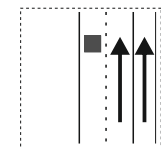

HE1.9LT

ABBAU

 
Phase 7 / 10




VZ-Demontage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs mit dem fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ Demontage Kleiner Blinkpfeil am Standort „0“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „1“ und Standort „2“,
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „1“ und Standort „2“
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zur nächsten Wendemöglichkeit
- (s. Skizze)



Wendemöglichkeit „B“



Wendemöglichkeit „A“

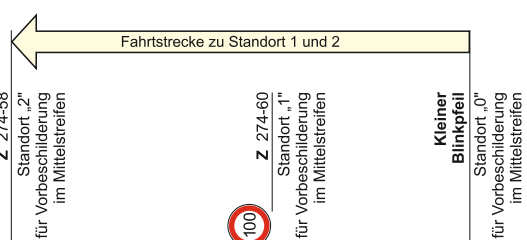

Z 274-60
Z 531-20
300-600m
bezogen auf
0-Punkt

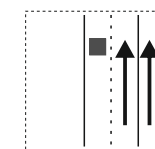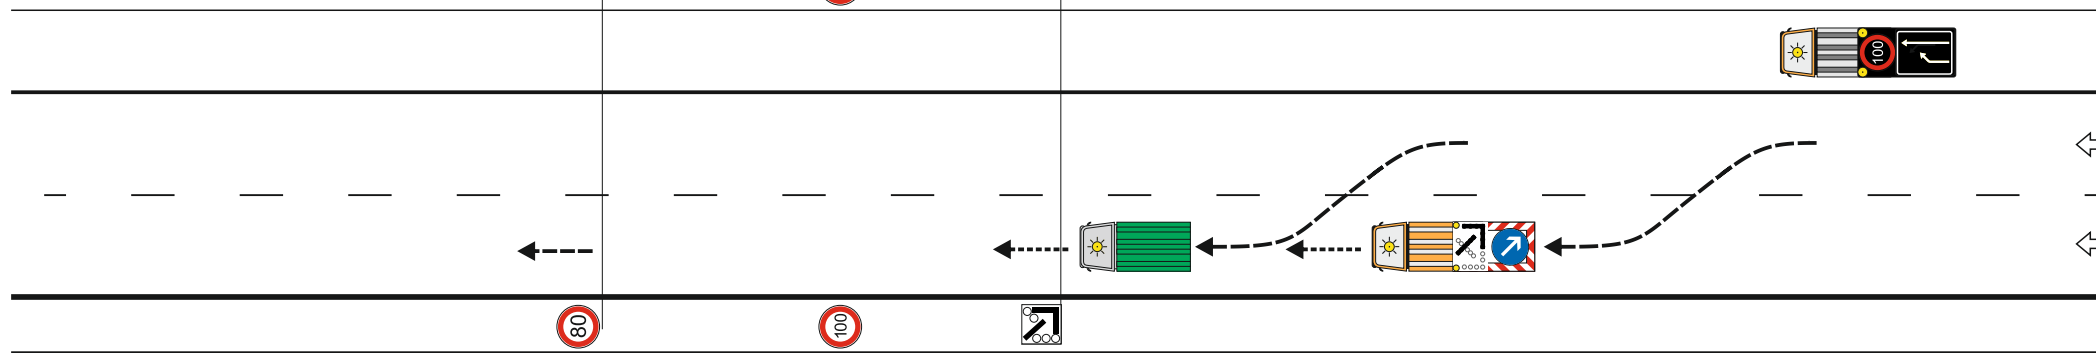


HE1.9LT

ABBAU

Phase 8 / 10





Vorwarneinrichtungen außer Betrieb setzen
↳ VWT außer Betrieb setzen
↳ Ausfahren der VWT

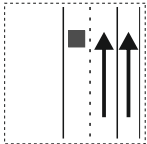



VZ-Demontage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf den Seitenstreifen
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „1“
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

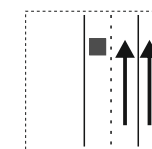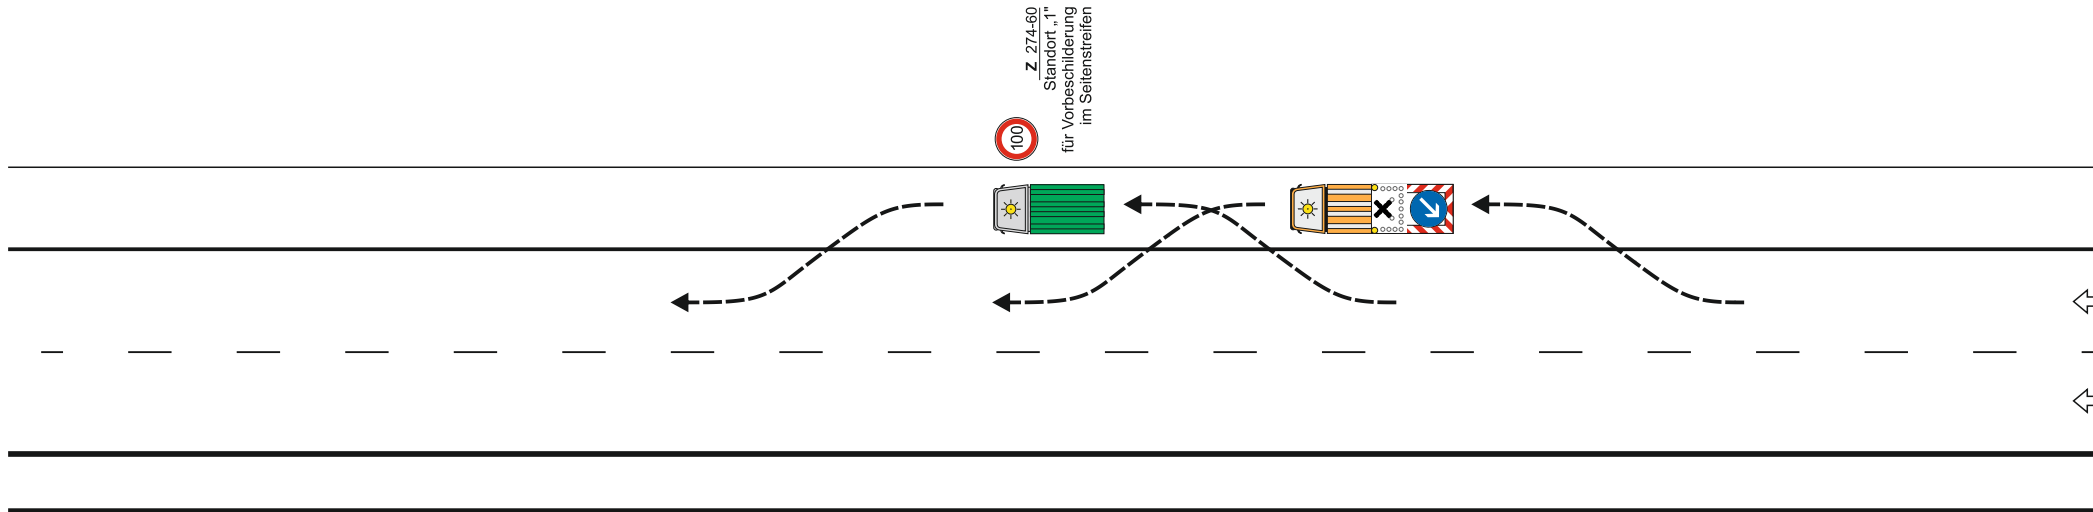

HE1.9LT

ABBAU

Phase 10 / 10