



Leistungsbericht

Leitung 38740449

Oberer Punkt 38740449SE

Unterer Punkt 38740449AP

Haltung 38740449

Stammdaten allgemein

Leitungslänge 6,80 m
Leitungsart Leitung
Kanalart Freigefälle (Freispiegelleitung)
Kanalnutzung Regenwasser
Material Steinzeug
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 1508 / Gilmstraße

Geometrie

Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Profilhöhe 200 mm
Profilbreite 200 mm
Rohrlänge

Sohlhöhen

Oberer Punkt
Unterer Punkt

K _D	K _S	K _B
2	3	3
ZKL 2		

Inspektion 22.05.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 6,80 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Inspektionsgrund sonstige
Bemerkung

Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Bildsp.-medium Digitales Bild
Video-Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter / Temperatur Trocken
Reinigung ja
Vorflutsicherung keine Maßnahmen

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung	KD	KS	KB
007	00:00:02	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang			
008	00:00:31	0,00	BAB.B.C	A	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 1mm, an Verbindung			
	00:00:46	1,00	BAB.B.C	A	Ende (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 1mm, an Verbindung	3	3	5
	00:01:09	3,60	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung, nicht erkenntlich, nach unten, Winkel = 30°			
	00:01:17	3,80	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung, nicht erkenntlich, nach unten, Winkel = 45°			
009	00:01:38	4,30	BCA.A.A		Pos: 12; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm			
	00:01:56	5,30	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
010	00:02:16	5,70	BBA.B		Pos: 11 - 1; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 5%	2	5	3
	00:02:30	6,00	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
	00:02:41	6,80	BCE.XP		Endknoten, Rohrende			



Leitungsgrafik

Leitung 38740449

Oberer Punkt 38740449SE

Unterer Punkt 38740449AP

Insp.datum

22.05.2024

Art / Nutzung

Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Haltung 38740449


Stammdaten

Leitungslänge 6,80 m
Leitungsart Leitung
Straße Gilmstraße
Ortsteil München
Material Steinzeug
Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Dimension [mm] 200 / 200

Inspektion

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 6,80 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter Trocken
Bemerkung

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

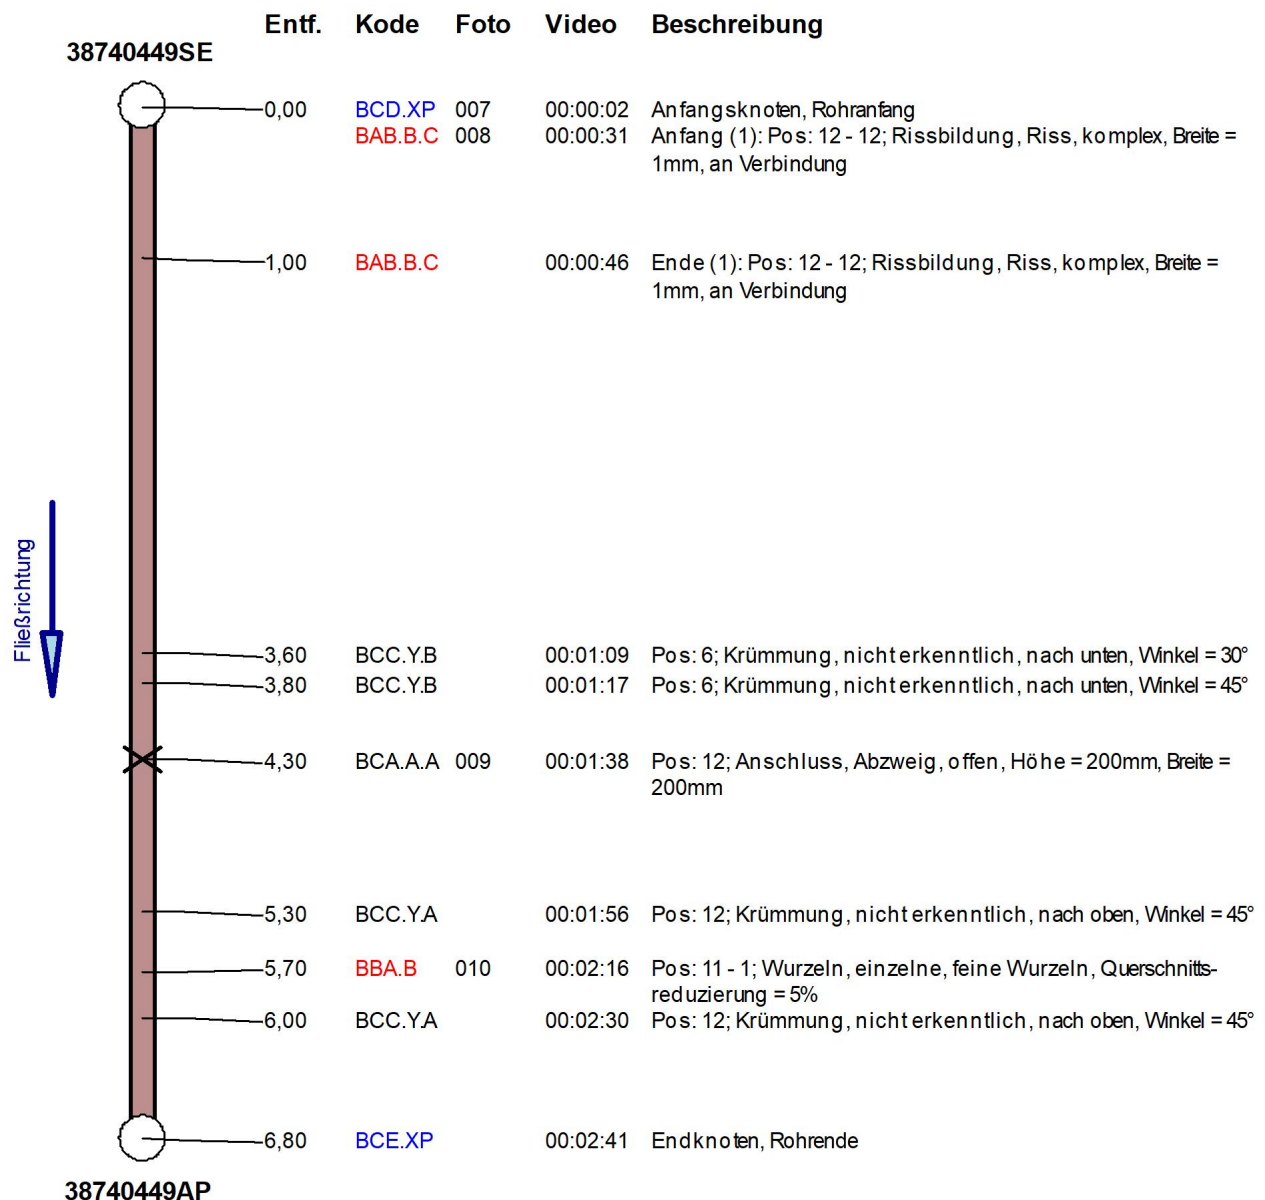

Leitungsbildbericht


Leitung **38740449**
Oberer Punkt 38740449SE
Unterer Punkt 38740449AP
Ort/Straße München / Gilmstraße

Insp.-Datum 22.05.2024
Dimension 200 / 200
Art / Nutzung Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Anfangsknoten, Rohranfang

Foto **007**

Video 00:00:02
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BCD.XP
Position
Datenträger Inspektionsvideos
_001

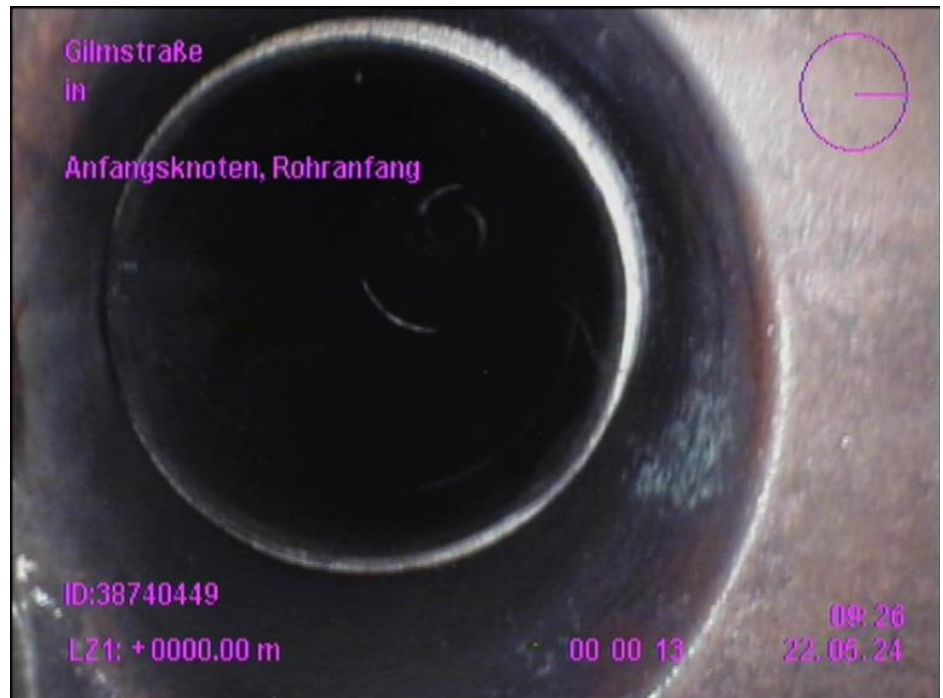


Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, komplex, Breite =
1mm, an Verbindung

Foto **008**

Video 00:00:31
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BAB.B.C
Position 12 - 12
Datenträger Inspektionsvideos
_001

Verbindung

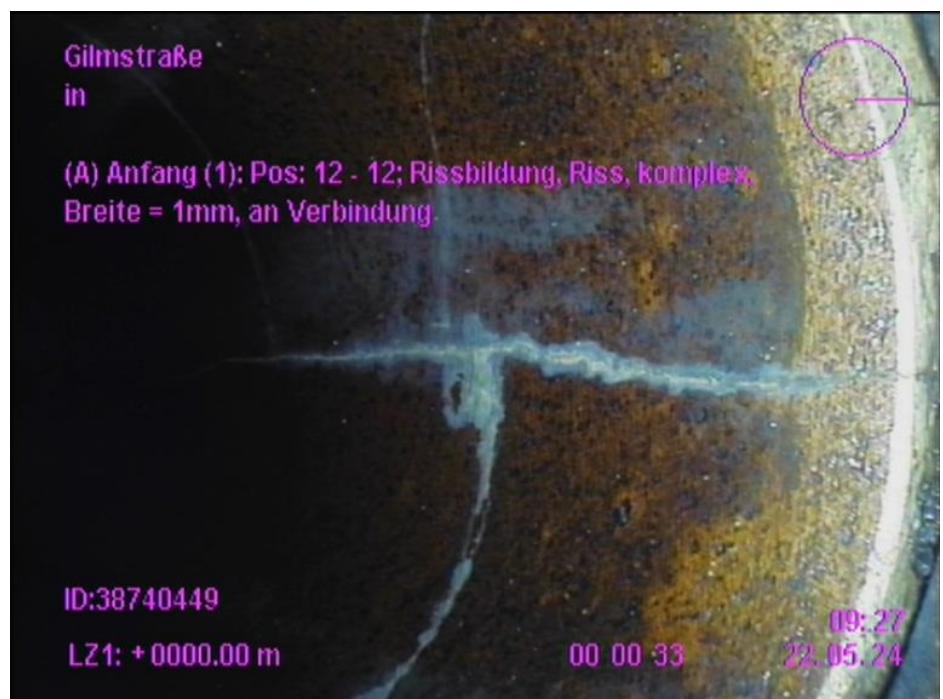

Leitungsbildbericht


Leitung **38740449**
Oberer Punkt 38740449SE
Unterer Punkt 38740449AP
Ort/Straße München / Gilmstraße

Insp.-Datum 22.05.2024
Dimension 200 / 200
Art / Nutzung Freigefälle (Freispiegelleitung),
 Regenwasser

Pos: 12; Anschluss, Abzweig, offen,
 Höhe = 200mm, Breite = 200mm

Foto 009

Video 00:01:38
Entf. in Fließr. 4,30 m
Zustand BCA.A.A
Position 12
Datenträger Inspektionsvideos
 _001

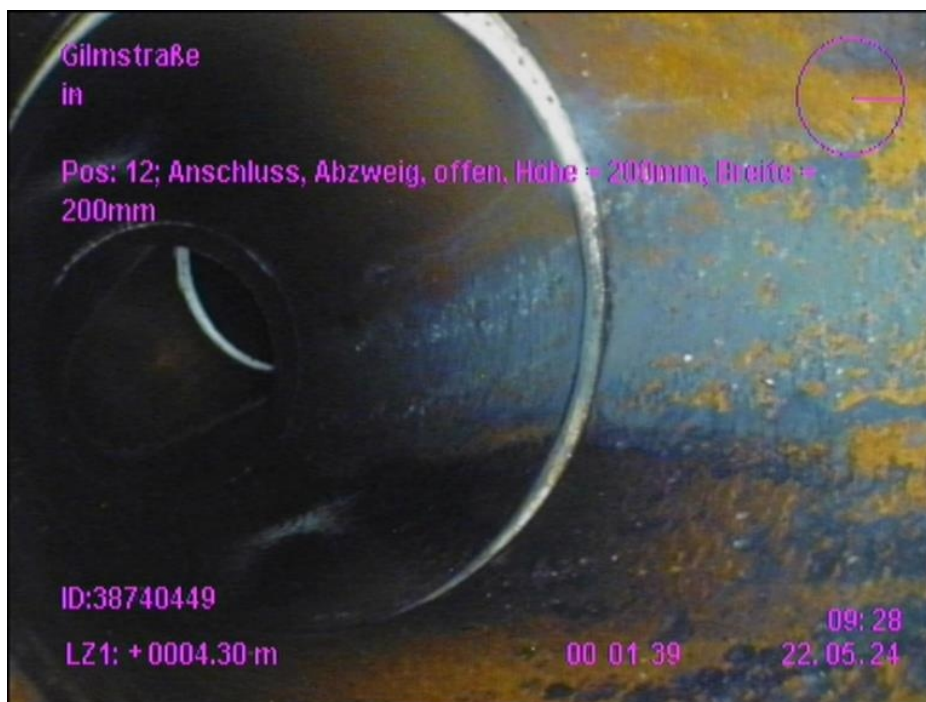

Pos: 11 - 1; Wurzeln, einzelne, feine
 Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
 5%

Foto 010

Video 00:02:16
Entf. in Fließr. 5,70 m
Zustand BBA.B
Position 11 - 1
Datenträger Inspektionsvideos
 _001

