


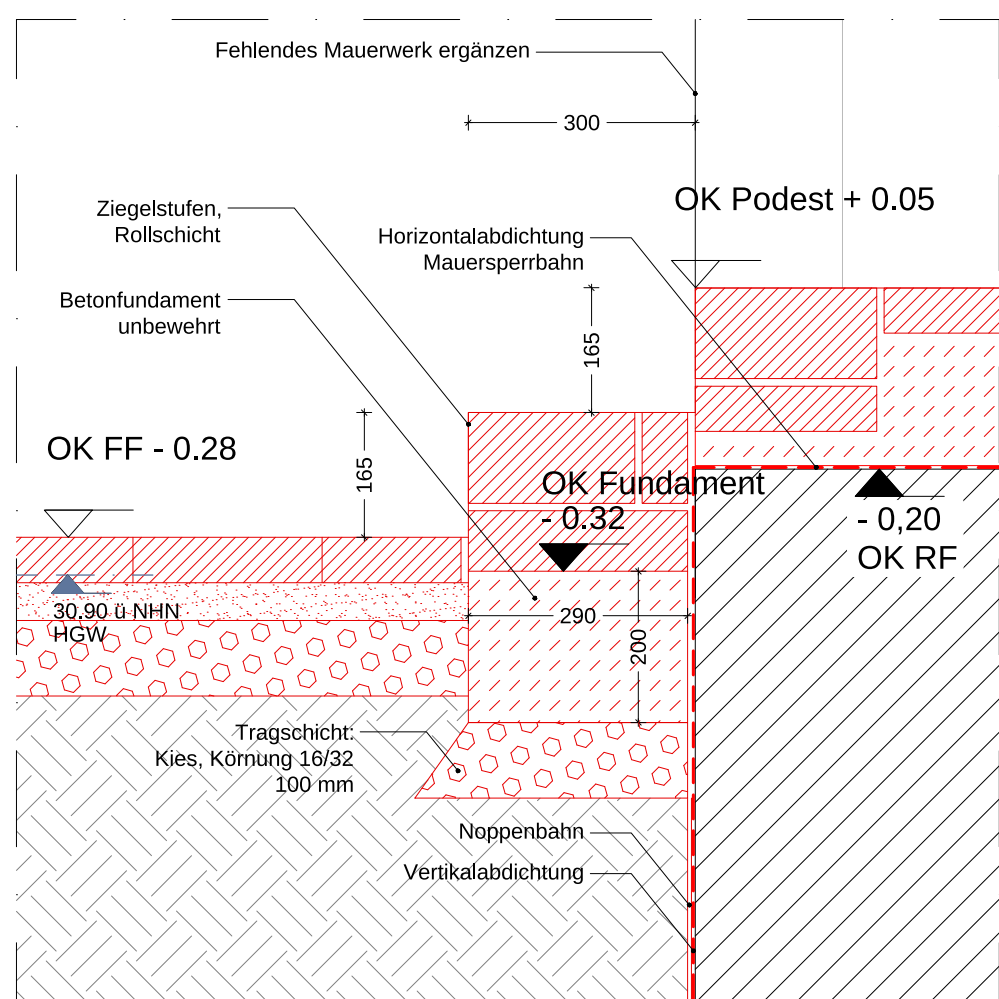


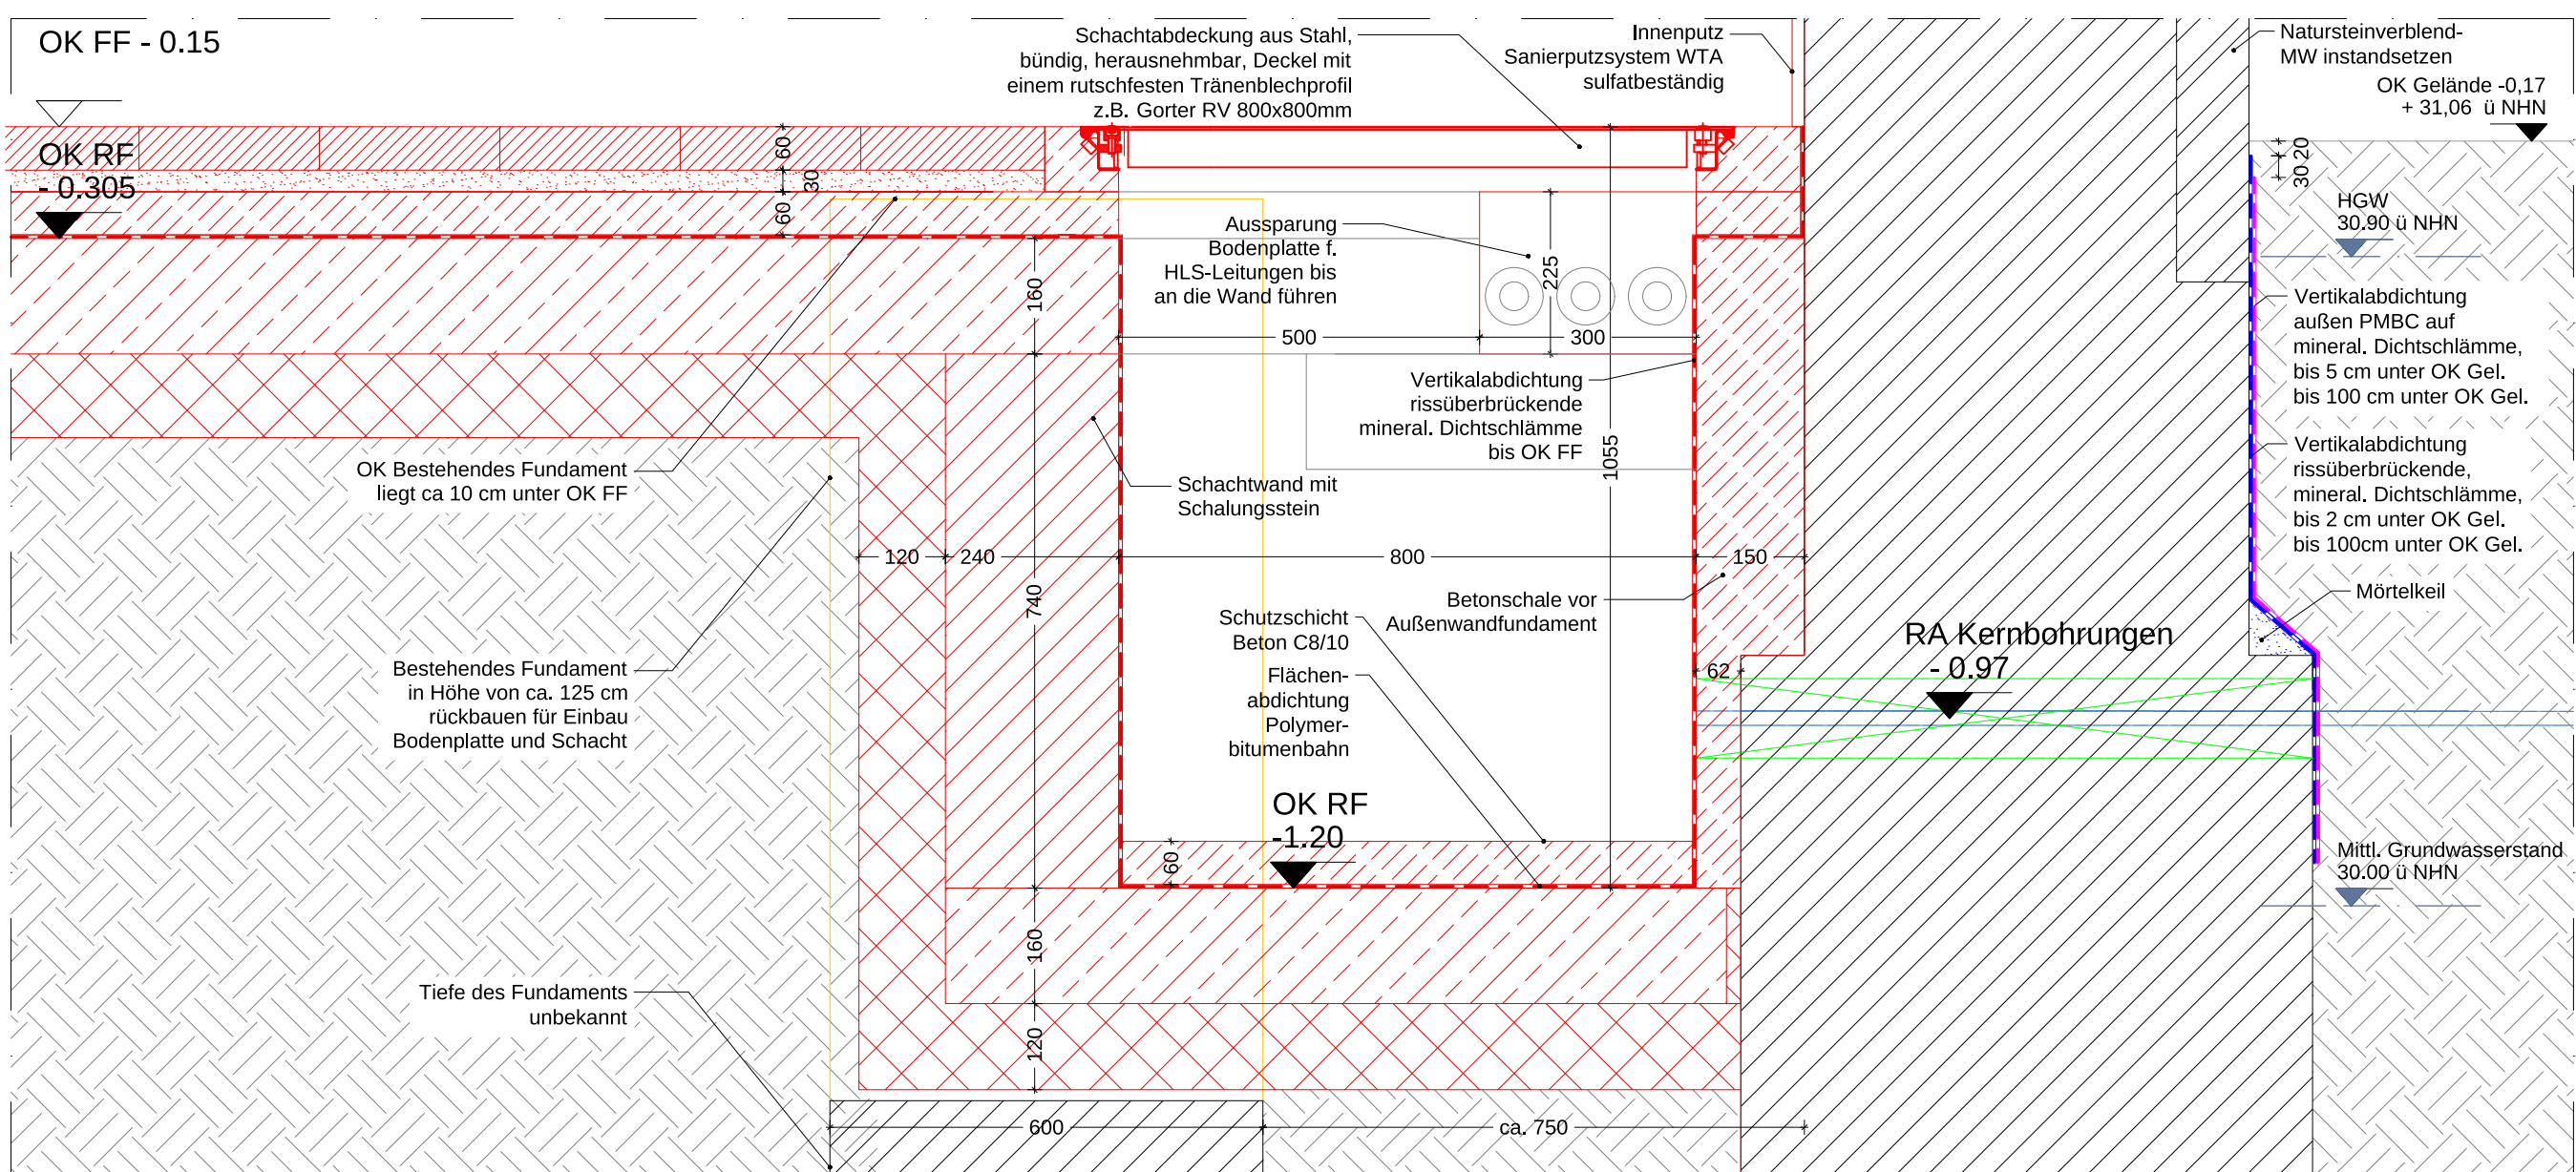

Ziegelsteinfußboden in abgesackten Bereichen aufnehmen,
Unterboden ebnen, verdichten

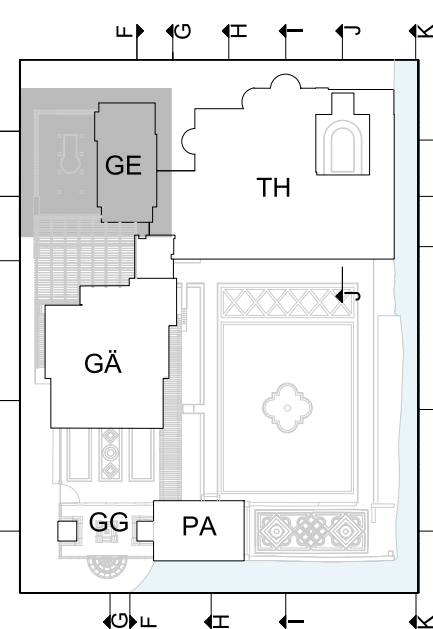

LPH 5 - Ausführungsplanung

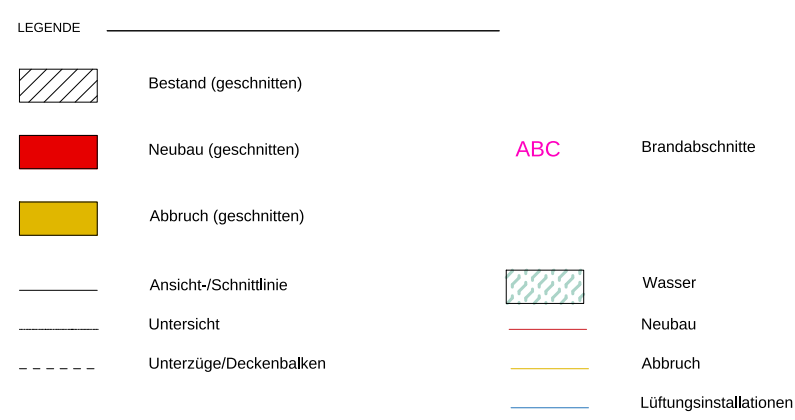


ST 23m (BNN) ± ±0,02m OK(BF)	Absoluter Nullpunkt (Bogenhülle)		
BRH	Brüstungshöhe	RR 1.1	Regenrinnenposition
TH	Türhöhe	DR 1.1	Dachrinnenposition
FH	Fensterhöhe	DA	Dachfläche
RR	Raumhöhe	FR	Freifuß auf Dachstuhl
RR Ø	Mittlere Raumhöhe	AT_EG.005/005	Außenzimmer
RW	Rettungsweg	T_EG.005/001	Innenzimmer
NRs	rachische- und selbstmessung	F_EG.006-1	Fensternummer

A / 11.12.2025	Korrektur Hauseinführung GE01, Schachtabdeckung GE02	BS
0 / 20.02.2025	Planerstellung	KR
Index / Datum	Änderung	Bearbeiter




Postfach 601462, 14414 Potsdam, Tel.: 0331 - 9694119, Fax: 0331 - 9694445


Bauvorhaben		
Römische Bäder im Park Sanssouci Sanierung Gesamtanlage, Umnutzung Gehlfenhaus		
Planbezeichnung	Detail GE301 Bodenaufbauten	GE Gehlfenhaus
Datum	Plan - Nr.	Malstab
11.12.25	SN_RB100G-01_XXA300_DE315-2A	1 : 10

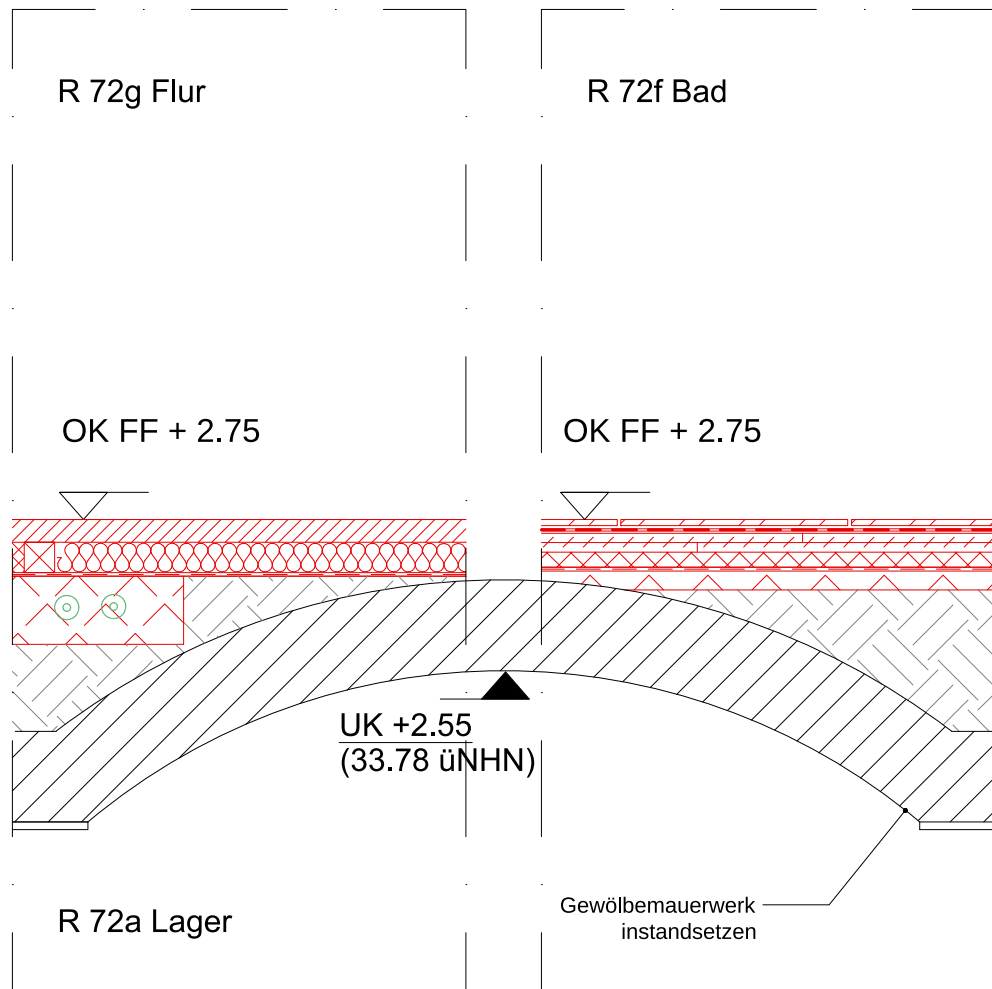


Boden komplett abbrechen,
ausschachten und neu aufbauen:

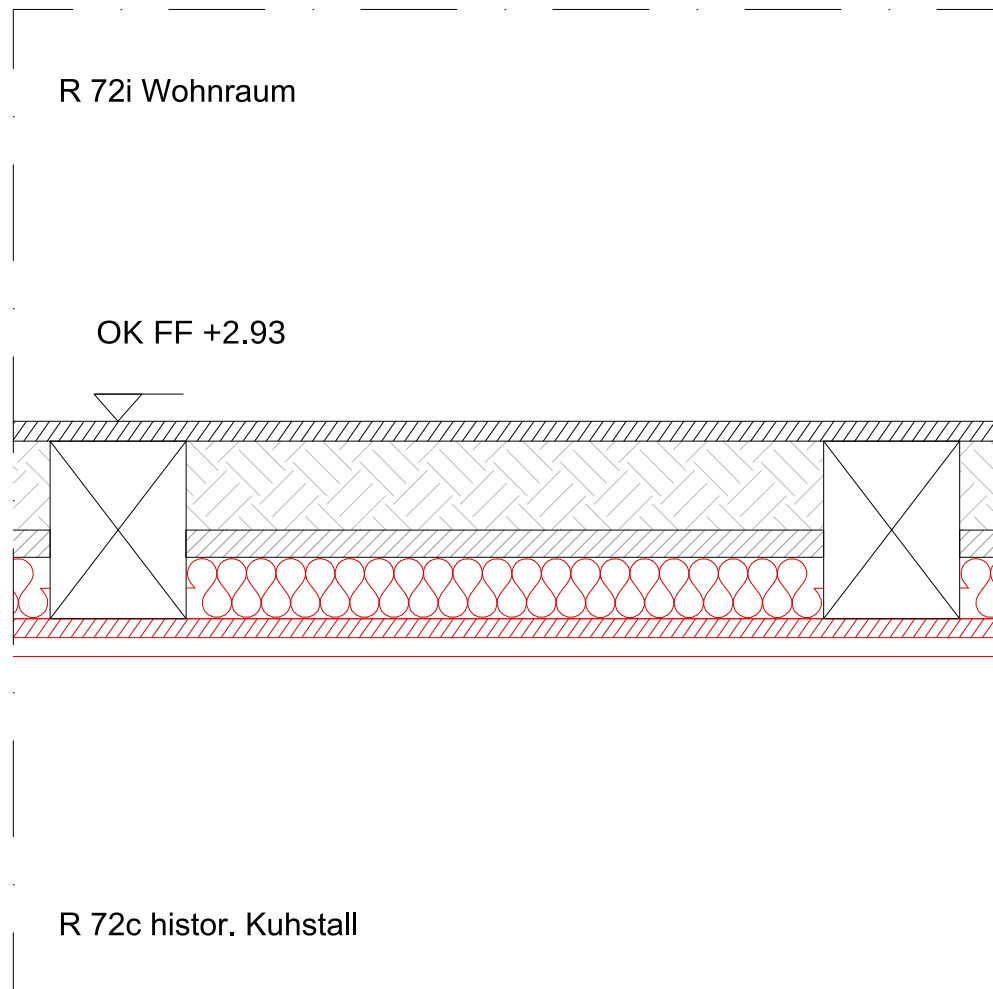


beschädigte Hölzer ausbauen. Dämmung oberhalb Deckenschalung einbringen, historische Deckenschalung wieder einbauen

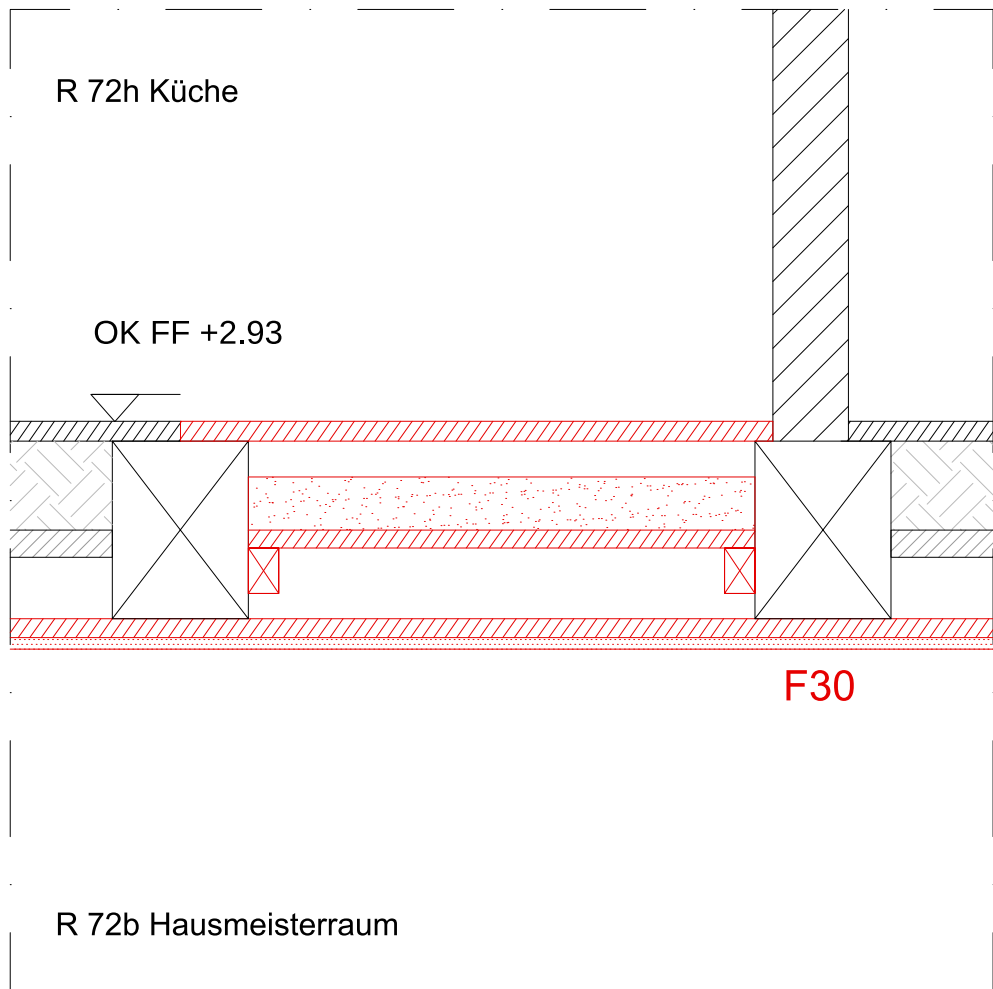

beschädigte Hölzer ausbauen. Dämmung oberhalb Deckenschalung einbringen, historische Deckenschalung wieder einbauen

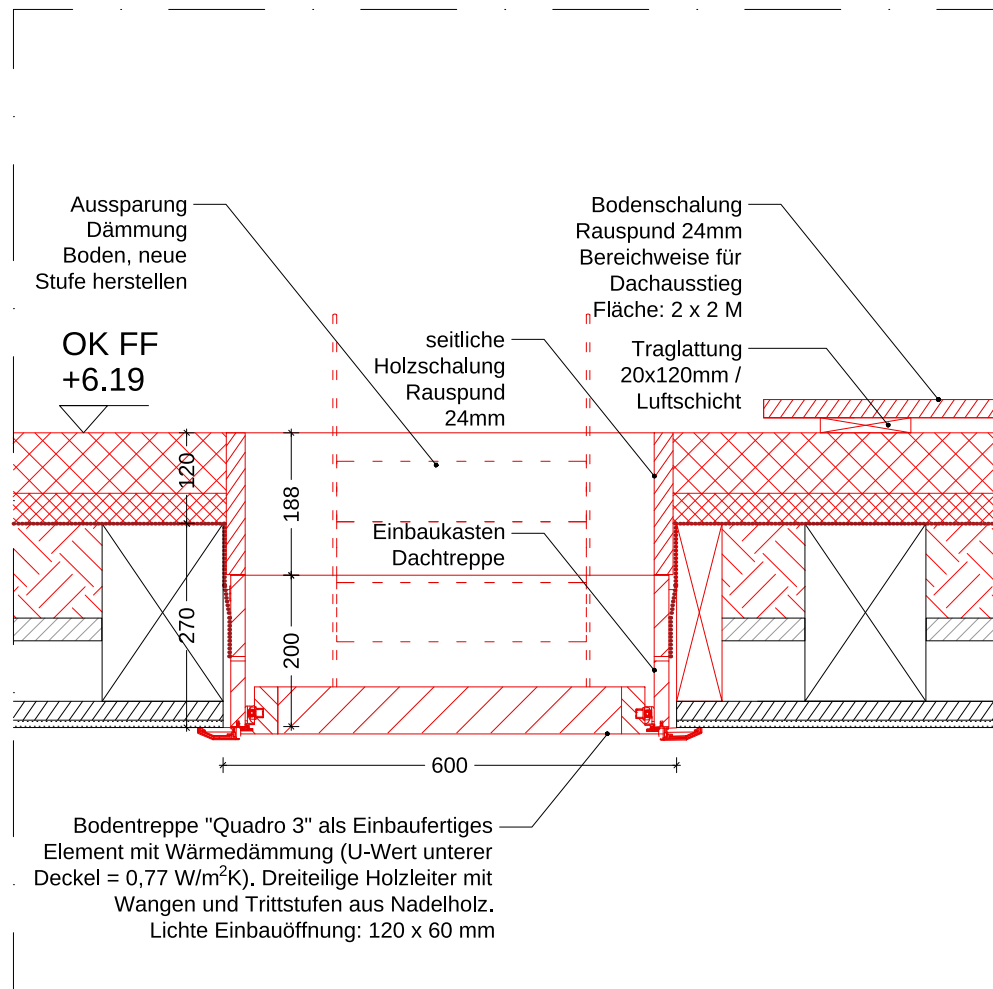

beschädigte Hölzer ausbauen und gem. Holzschutzgutachten
und statischen Angaben ergänzen

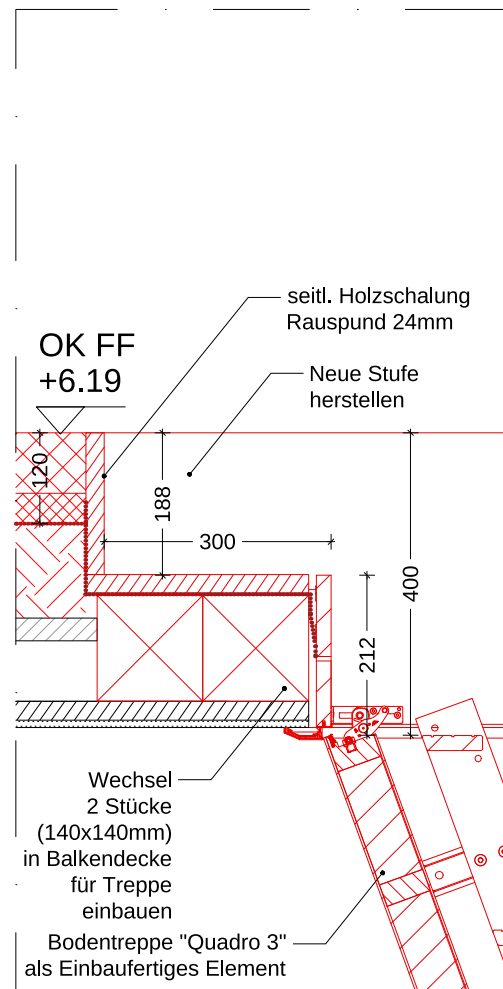

▼OK RD Bestand +6,07

235mm	Deckenbalken (235/180 mm, a= 93 cm)
	Belastbare Ausgleichsschüttung
25 mm	Kiefernholzschalung, N+F
10 mm	Kalkputz

vorl. Abschaltung bergen, seidl. lagern, reinigen,
wieder einbauen. Beschichtung Leinölfirnis

