



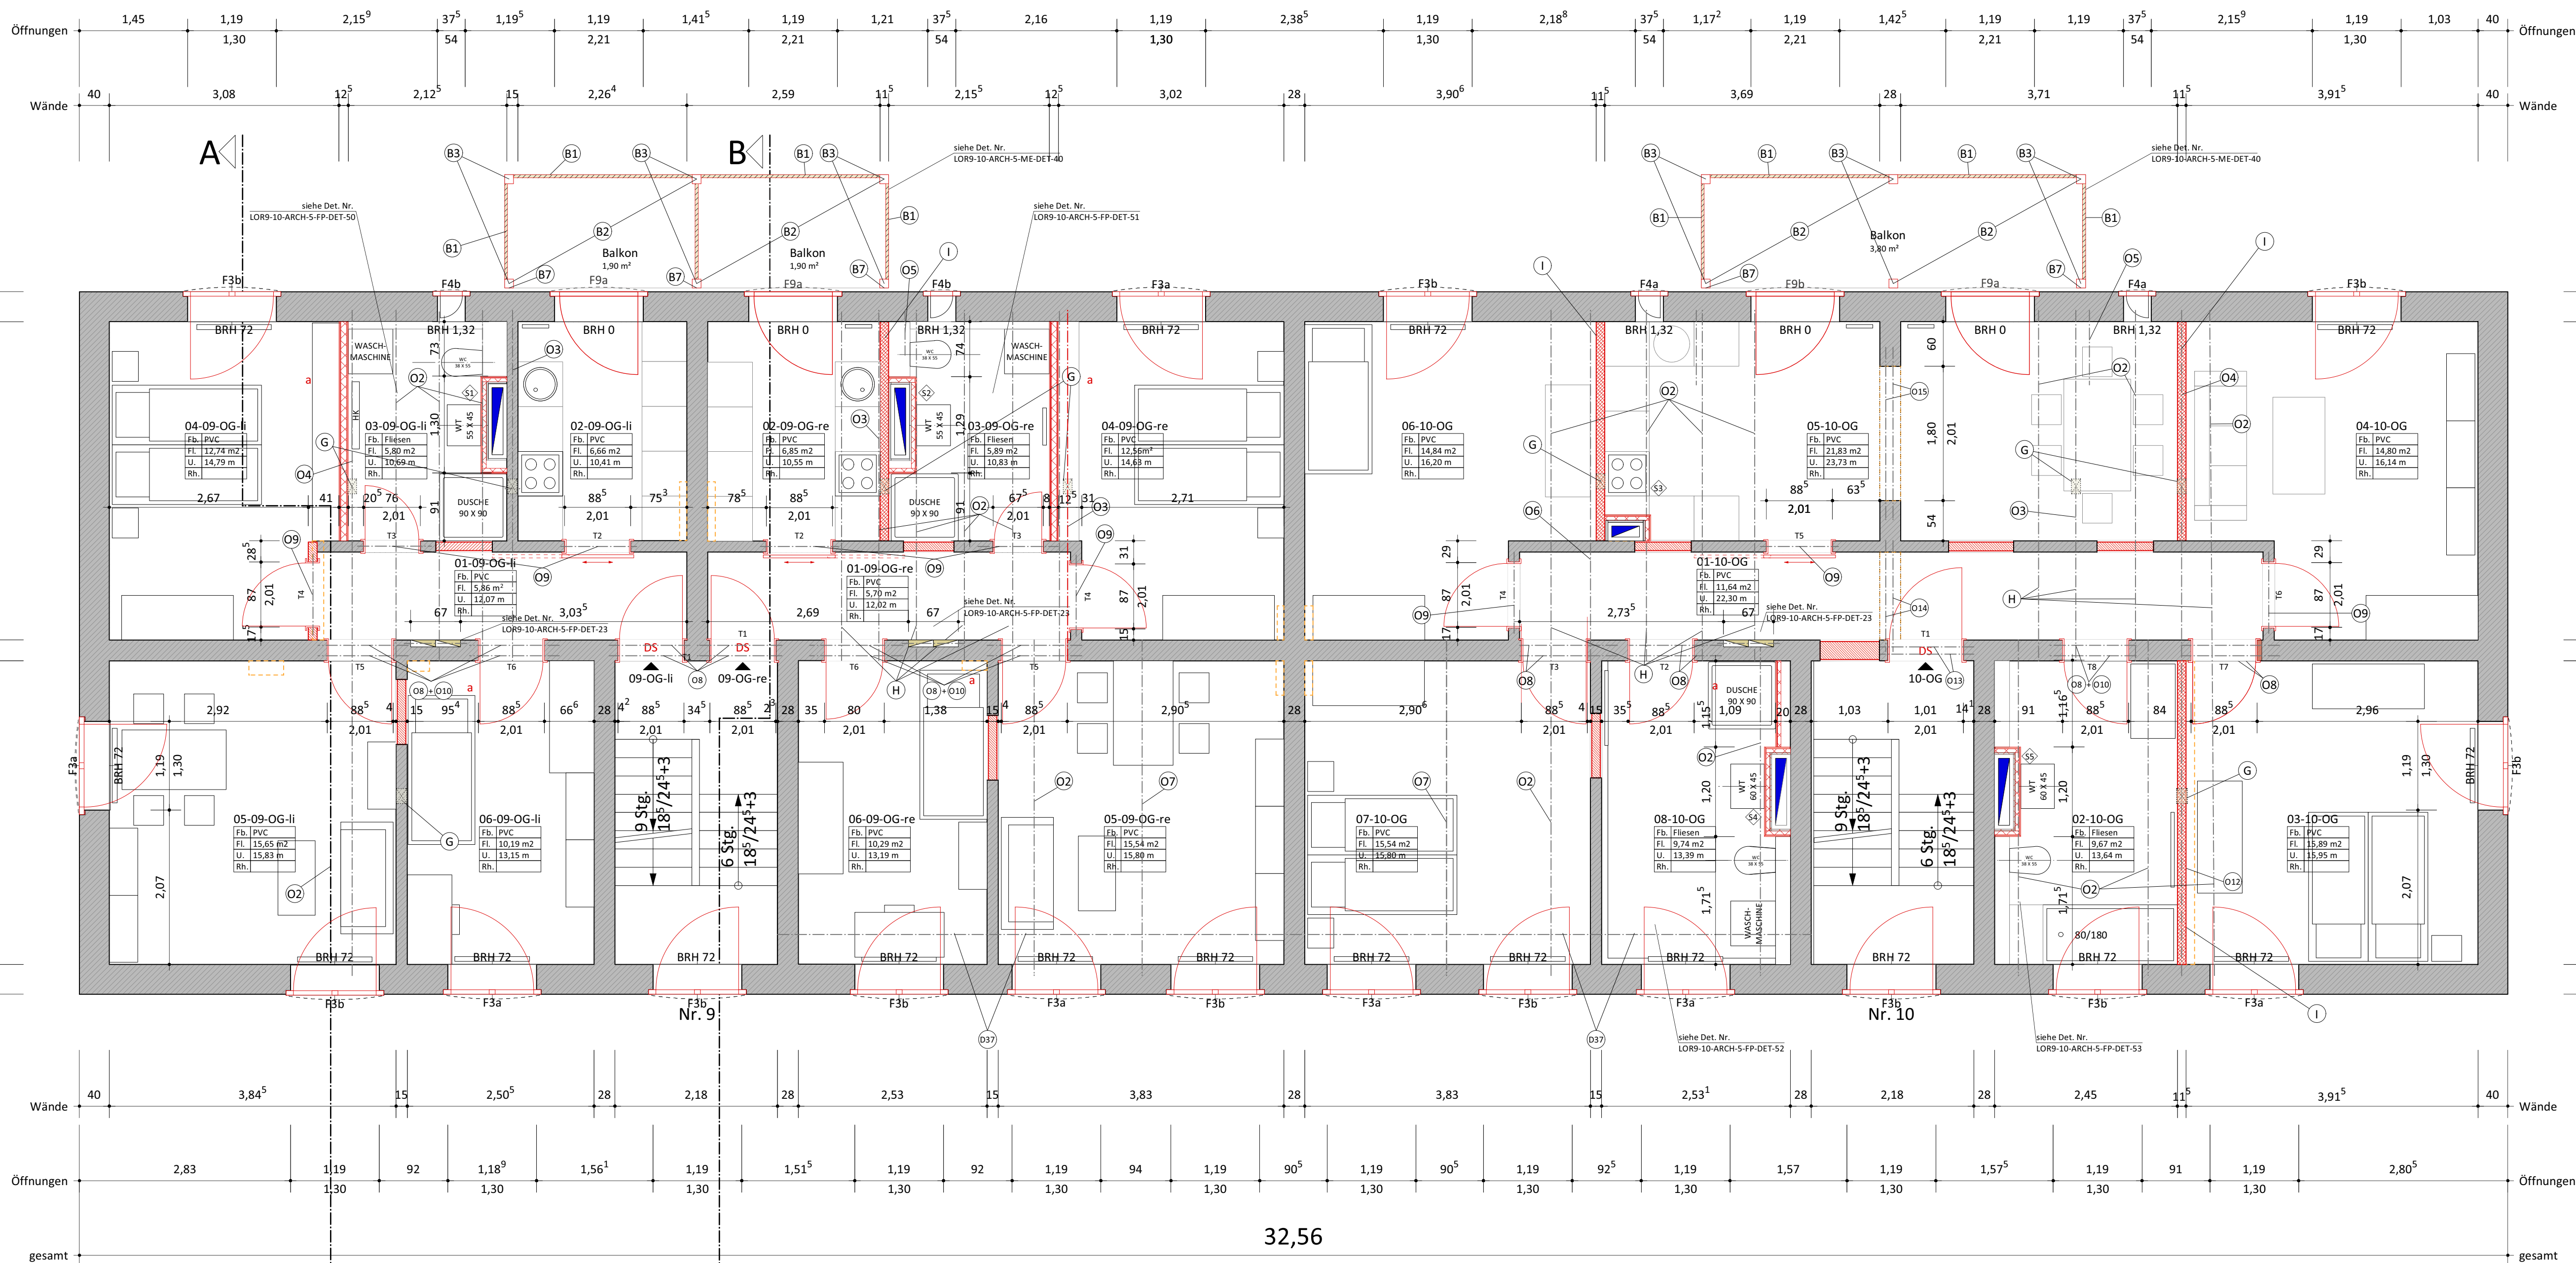

LOR9-10

Lortzingstraße 9-10 in 18119 Warnemünde
Umbau und Sanierung eines Mehrfamilienhauses

Auftraggeber:



WIRO - Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Lange Straße 38
18055 Rostock
Tel.: 0381-45670

Obergeschoss

Abkürzungen:	Legende:
AK Außenkante BRH Brüstungshöhe ü. OK FFB Fb Fußbodenbelag FFB Fertigfußboden FL Fläche Bauteil, nicht Wohnfläche HA-R Hausanschlussraum HK Heizkörper MA Mittelschleife NF Nutzfäche OK Oberkante Rh Raumhöhe (licht) TRH Treppenhaus WT Wassertisch UK Unterkante U Umfang ZBV zur besonderen Verwendung	— Linie Aufsicht - - - - - Linie verdeckt Linie über Ebene, Linie Bezug —— Linie Achse Entwässerung RFL Entwässerung Lichtschächte Entwässerung Schmutzwasser
	Decken-/Wanddurchbruch, Kernbohrung Decken-/Wanddurchbruch mit F90-Schott, Kernbohrung Bodendurchbruch TGA Decken-/Wandschlitz Neubau
	Mauerwerk Bestand Wand nichttragend Bestand MZ-12-1.8 in Mörtel MG II (Schallschutz) nur im KG: KS-(R)-20-2 in Mörtel MGII HLZ-20-1.4 (Schallschutz) in Mörtel MG II oder MG Ila, Wanddicke 11,5 cm, Poroton-HLZ-Block T; mit Verzahnung im Bestand jede zweite Schicht (siehe Detail Statik)
	Stahlbeton-Sohlplatten Beton C 25/30, Betonstahl B 500 M(A)/S(A), Expositionsklasse XC2, Betondeckung nom c=35 mm Stahlbeton-Balkonplatten Beton C 30/37, Betonstahl B 500 M(A)/S(A) Expositionsklasse XS1, Betondeckung nom c=50 mm Geschossdecken im Bestand (EG bis 1.OG): Holzbalkendecken mit Einschub
	Beton unbewehrt neu Stahlbauteile neu, Profilstahl S 235 JR (St 37) Holzbauteile neu, Nadelholz Festigkeitsklasse C 24 Kellerdecke neu: Ziegel-Einhängedecke mit FILIGRAN-Gitterträgern und statisch nicht wirkenden Deckenziegeln nach DIN EN 15037-3 und DIN EN 1992-1
	Metallständerwand, neu, d = 10 cm bzw. 12,5 cm, Metallprofile, beidseitig doppelt beplankt mit GK-Bau- platten, -Feuchtraumplatten in Bädern Metallständerwand, neu nichttragende Schachtwand, Aufbau wie vor, jedoch einseitig doppelt beplankt
	W1 - Holzständer-Außenwand, neu: außen - OSB-Platten mit Schieferbekleidung, Deckbild wie Bestand - Stiele 80 x 200 mit Vollämmung, Mineralwolle WLG 035, d = 20 cm - Dampfbremse, feuchteregulierend - Holzschalung, kreuzweise, 2 x 18 mm, Installationszone innen - GK-Bauplatten, doppelt beplankt
	Holzständer-Innenwand, neu: - OSB-Platten - Stiele 100 x 100 mit Vollämmung, Mineralwolle (schachtseitig) - GK-Bauplatten, doppelt beplankt (raumseitig) Pfettenstoß Drainage