


A61 BW 6617-564 Ufg Neuer Kraichbach u WiWeg

Betriebskilometer 386+160

Baujahr 1972

Ausschnitt Lageplan:

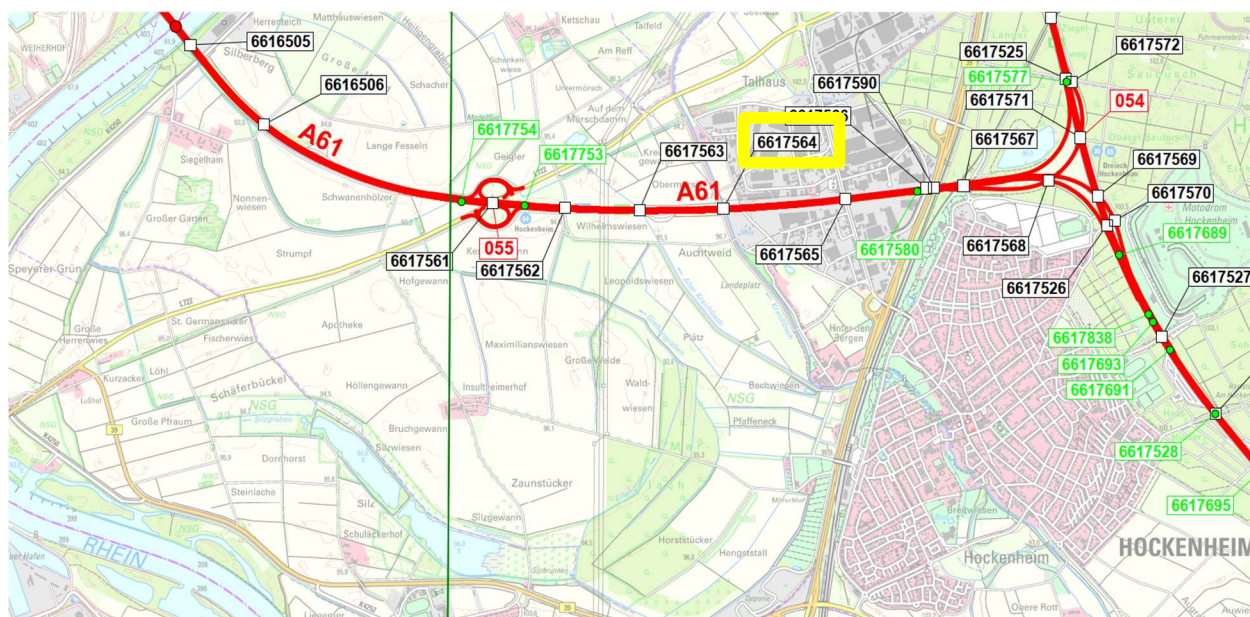

Maßnahmenübersicht:

Die Vollumfänglichen Maßnahmen werden bei der gemeinsamen Ortsbegehung festgelegt

- Es wird nur der Teilbereich des Bauwerks westlich des Kraichbach instandgesetzt, nicht über oder direkt am Gewässer
- Widerlager, Flügelwände, Pfeiler und Kappen nach Schadstellen absuchen, markieren und dokumentieren
- Schadstellen instand setzen
- Risse > 0,2 mm verpressen und verschließen
- Oberflächenschutzsystem an Widerlager aufbringen
- Auflagerbank vom Widerlager reinigen und VES anbringen
- Entwässerungsrinne abbauen und neue Entwässerung herstellen
- Korrosionsschutz an Kappengeländer erneuern

Zugänglichkeit:

Das Unterführungsbauwerk der A 61 ist über den bestehenden Wirtschaftswege zu erreichen

Bilder:

Die aufgeführten Abbildungen dienen lediglich der verbesserten Übersichtlichkeit des Bauwerks und bilden nicht alle vorhandenen Schäden vollumfänglich ab

Ansicht Blickrichtung Nord



Geländer – Vergussmaße fehlt/Schadhaft



Ansicht Widerlager Westseite



Widerlager Westseite Schadstellen





Widerlager Westseite Schadstellen



Bild links: Mittelkappe/Gesims Schadstellen; Bild rechts: Außenkappe Schadstellen an Beton und Fugen





Offene Entwässerungsrinne Schadhaft



Offene Entwässerungsrinne Schadhaft

